


Auftraggeber: Gemeinde Stans, Stansstaderstrasse 18, 6371 Stans

Projektstufe: Vorprojekt

Situation 1:100 - Werkleitungen & Entwässerung

25021 Umgestaltung Friedhof, Wolfenschiesen

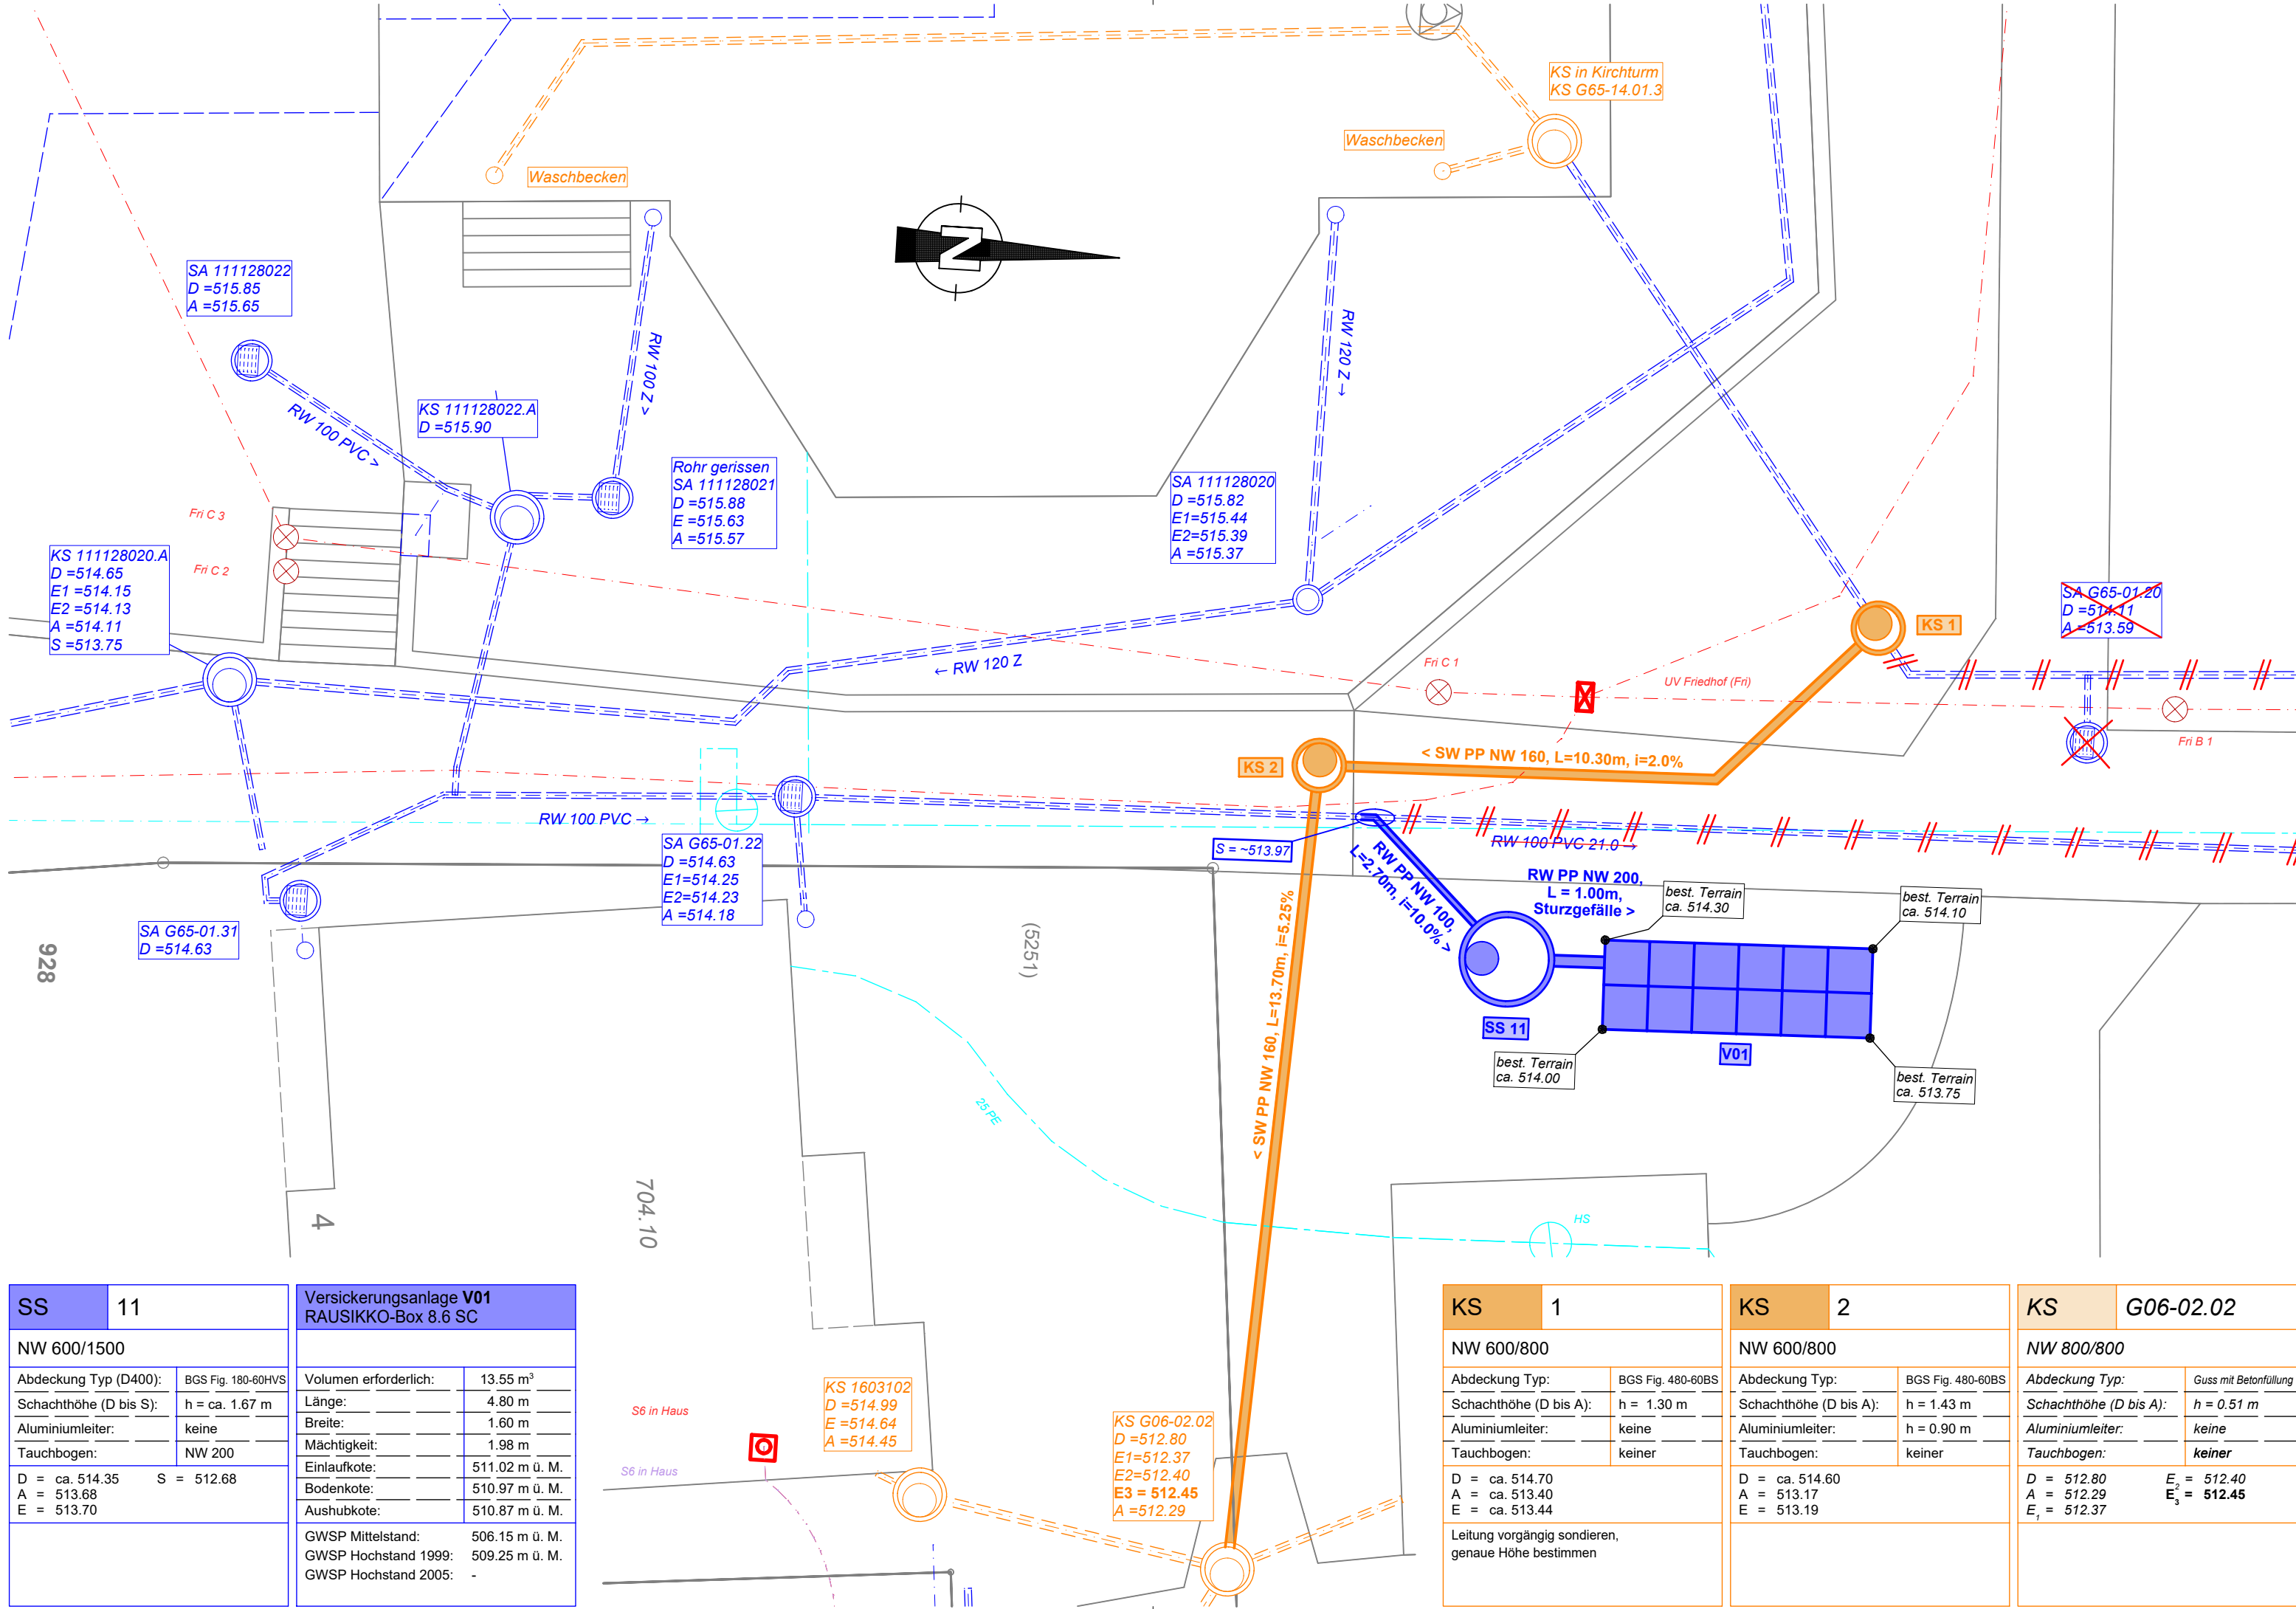

SS	11	Versickerungsanlage V01 RAUSIKKO-Box 8.6 SC	
NW 600/1500			
Abdeckung Typ (D400):	BGS Fig. 180-60HVS	Volumen erforderlich:	13.55 m³
Schachthöhe (D bis S):	h = ca. 1.67 m	Länge:	4.80 m
Aluminiumleiter:	keine	Breite:	1.60 m
Tauchbogen:	NW 200	Mächtigkeit:	1.98 m
D = ca. 514.35	S = 512.68	Einlaufkote:	511.02 m ü. M.
A = 513.68		Bodenkote:	510.97 m ü. M.
E = 513.70		Aushubkote:	510.87 m ü. M.
		GWSP Mittelstand:	506.15 m ü. M.
		GWSP Hochstand 1999:	509.25 m ü. M.
		GWSP Hochstand 2005:	-

KS	1	KS	2	KS	G06-02.02
NW 600/800		NW 600/800		NW 800/800	
Abdeckung Typ:	BGS Fig. 480-60BS	Abdeckung Typ:	BGS Fig. 480-60BS	Abdeckung Typ:	Guss mit Betonfüllung
Schachthöhe (D bis A):	h = 1.30 m	Schachthöhe (D bis A):	h = 1.43 m	Schachthöhe (D bis A):	h = 0.51 m
Aluminiumleiter:	keine	Aluminiumleiter:	h = 0.90 m	Aluminiumleiter:	keine
Tauchbogen:	keiner	Tauchbogen:	keiner	Tauchbogen:	keiner
D = ca. 514.70		D = ca. 514.60		D = 512.80	E ₂ = 512.40
A = ca. 513.40		A = ca. 513.40		A = 513.17	E ₃ = 512.45
E = ca. 513.44		E = 513.19		E ₁ = 512.37	
Leitung vorgängig sondieren, genaue Höhe bestimmen					

Objektnummer: 25021
Datum: 03.10.2025
Format: 30 x 63

Plannummer: 25021 - 201
Gezeichnet: Charlie Käslin
Massstab: 1:100

Zweili InfraPlan AG
Bahnhofplatz 1 | 6370 Stans
041 611 07 60 | zweili-infra.ch
kontakt@zweili-infra.ch

Auftraggeber: Gemeinde Stans, Stansstadterstrasse 18, 6371 Stans

Projektstufe: Vorprojekt

Situation 1:200 – Renovationsmassnahmen


25021 Umgestaltung Friedhof, Wolfenschiessen

Abschnitt 1 - Friedhof Nord

Objektnummer:	25021	Plannummer:	25021 - 241
Datum:	03.10.2025	Gezeichnet:	Charlie Käsling
Format:	45 x 116	Massstab:	1:200



Beschrieb der geplanten resp. auszuführenden Arbeiten bei Leitungen und Kanälen						
Kanalnummer	Medium	von KS bis KS Firma / Datum Bericht	Material & Ø	Schadenbeschreibung	Auszuführende Arbeiten	Kostenstelle
5110063	RW	SA G65-01.22 bis SA G65-01.19 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	PVC Ø100		- Leitung stilllegen von Formstück RW bis SA G65-01.19 (erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
5110066	RW	SA G65-01.21 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø100		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
5110065	RW	SA G65-01.20 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø100		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
113701.2	RW	SA G65-14.01.3 (KS 1) bis SA G65-01.14.2, KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø120		- Leitung stilllegen von KS 1 neu bis KS G65-01.14.2 (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
5113702	RW	SA G65-14.01.3 (KS 1) bis SA G65-01.14.2, KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø120		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
5110074	RW	SA G65-01.11 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø100		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
5110073	RW	SA G65-01.19 bis KS G65-01.05.2 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø120		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
5113703	RW	SA G65-01.09 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø120		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde

Beschrieb der geplanten resp. auszuführenden Arbeiten bei Leitungen und Kanälen						
Kanalnummer	Medium	von KS bis KS Firma / Datum Bericht	Material & Ø	Schadenbeschreibung	Auszuführende Arbeiten	Kostenstelle
15110076	RW	Versickerung bis KS G65-01.06.1 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø100		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
15110077	RW	SA G65-01.08 bis SA G65-01.07 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	PVC Ø120		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
15113705	RW	SA G65-01.07 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø100		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
15110079	RW	SA G65-01.15 bis KS G65-01.05.2 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø120		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
15113706	RW	KS G65-01.14.2 bis KS G65-01.14 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø150		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
15110932	RW	1605017 bis G65-01.05.2 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø150		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde
15113707	RW	SA G65-01.05.2A bis SA G65-01.06.2 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø120		- Leitung stilllegen (Erfolgt durch Baumeister)	Gemeinde

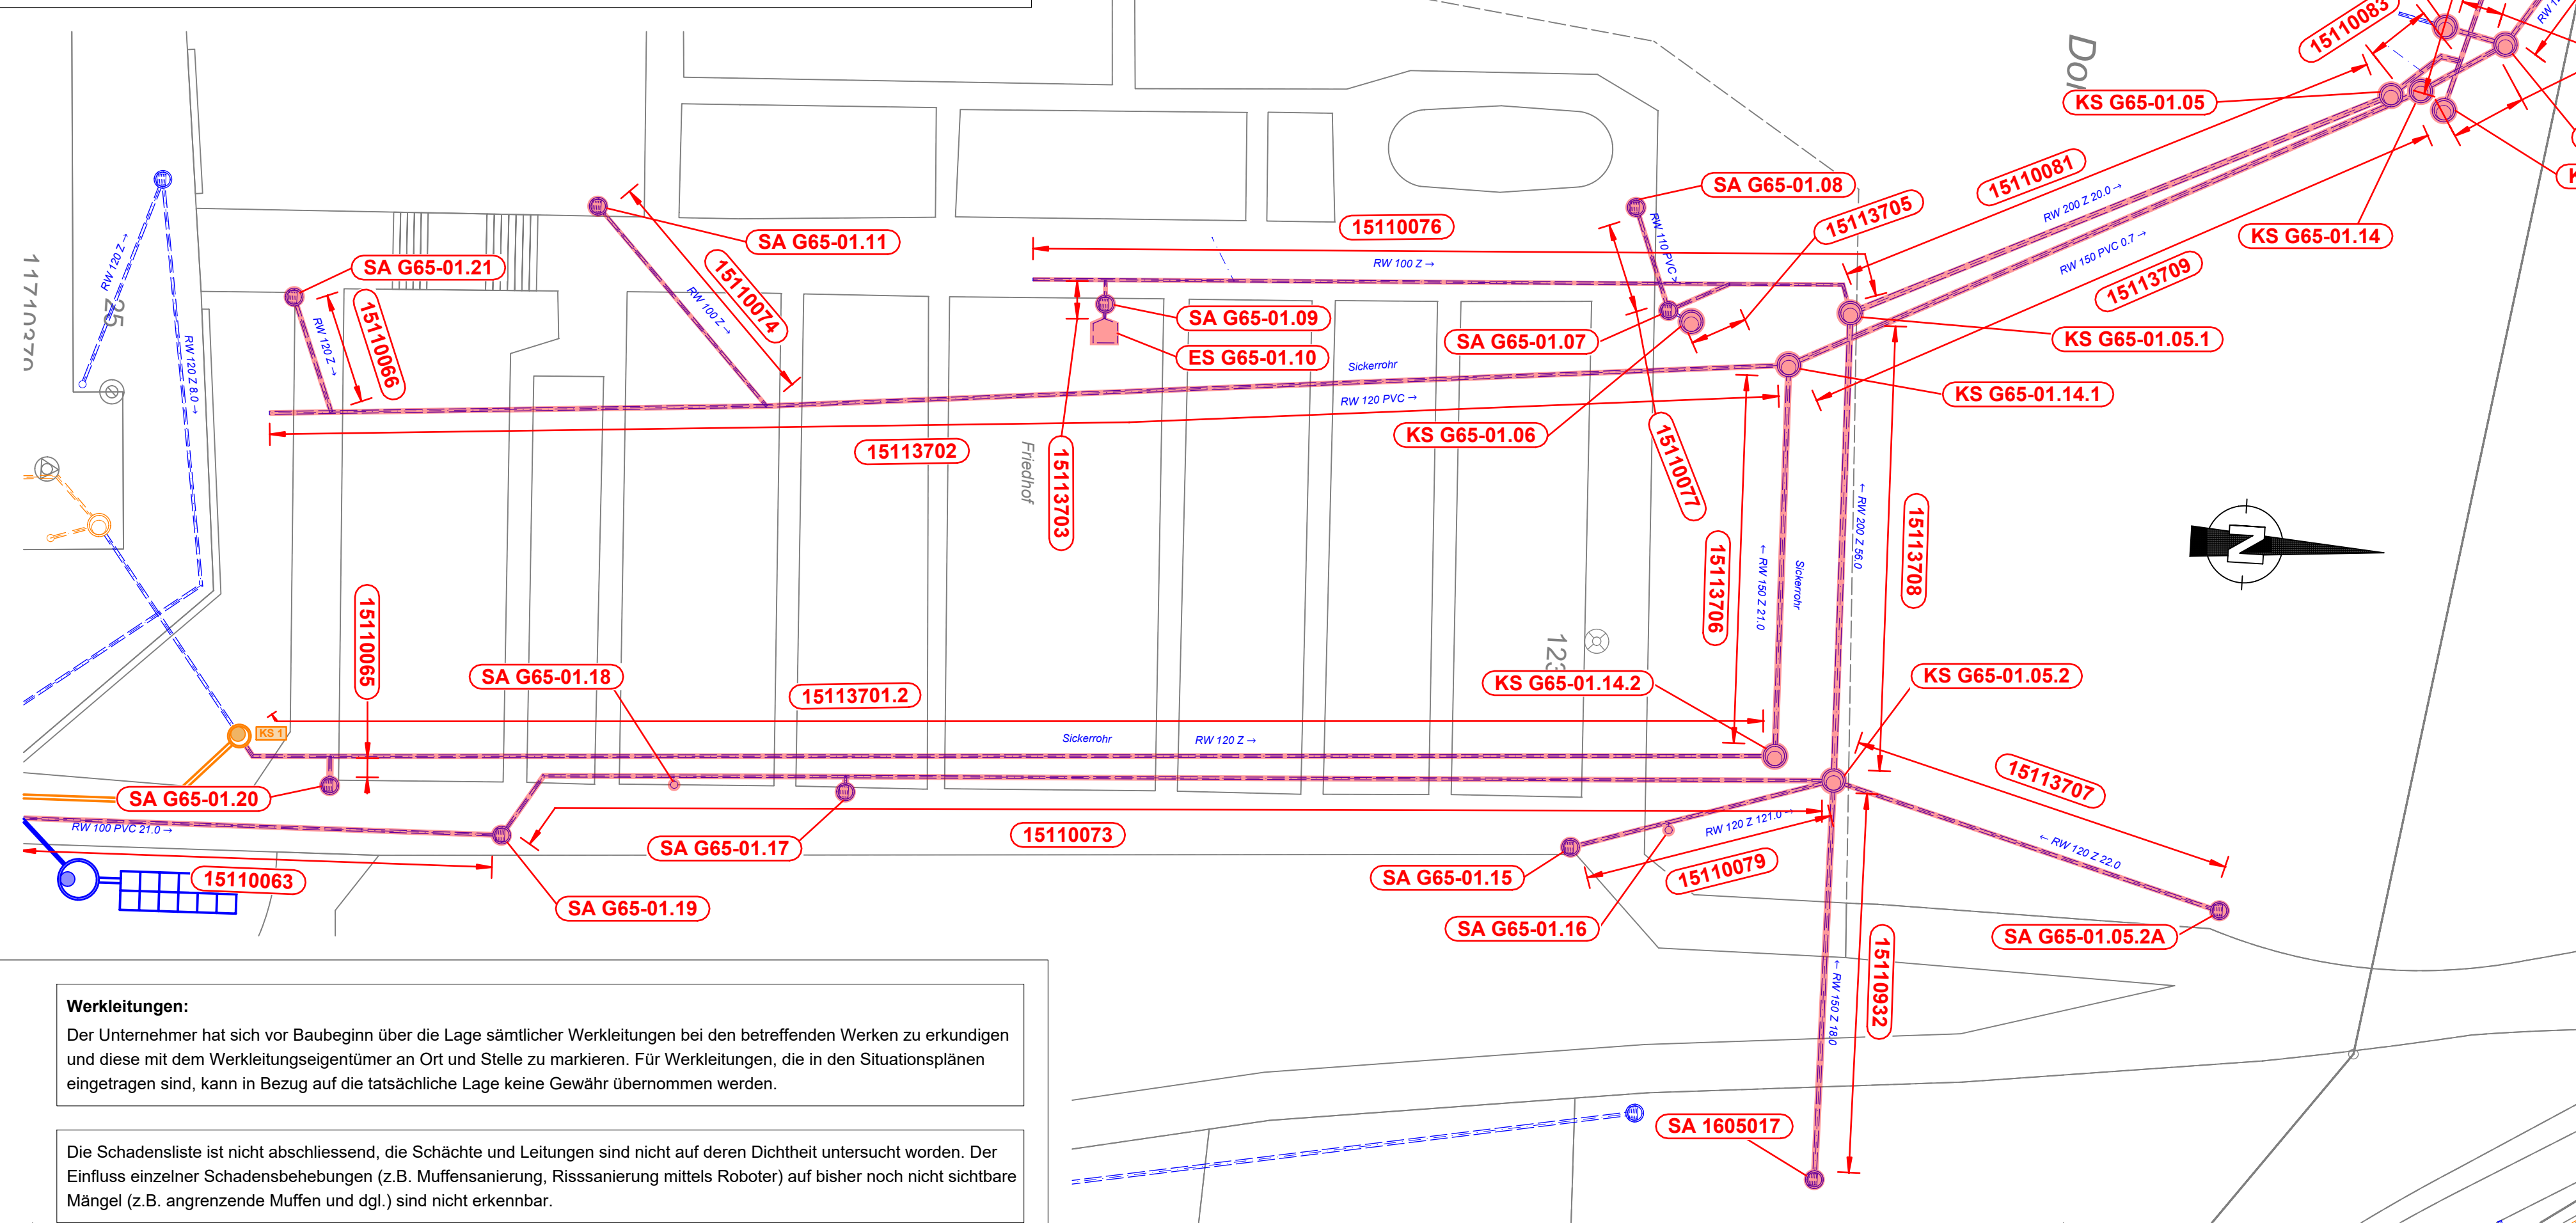

Kanalnummer	Medium	von KS bis KS Firma / Datum Bericht	Material & Ø	Schadenbeschreibung	Auszuführende Arbeiten	Kostenstelle
15113708	RW	KS G65-01.05.2 bis KS G65-01.05.1 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø120		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15113709	RW	KS G65-01.14.1 bis KS G65-01.14 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	PVC Ø150		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15110081	RW	KS G65-01.05.1 bis KS G65-01.05 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	FZ Ø2000		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15110083	RW	KS G65-01.05 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 17.04.2025	FZ Ø150		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15110082	RW	KS G65-01.14 bis KS G65-01.12 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	PVC Ø150		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15113710	RW	KS G65-01.32 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 17.04.2025	FZ Ø150		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15113711	RW	KS G65-01.13 bis KS G65-01.12 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 17.04.2025	PVC Ø150		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15113713	RW	KS G65-01.12 bis KS G65-01.04 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 11.03.2025	PVC Ø125		- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde
15110087	RW	KS G65-01.04 bis KS G65-01.03			- Leitung stilllegen (Erfolg durch Baumeister)	Gemeinde

Beschrieb der geplanten resp. auszuführenden Arbeiten bei Leitungen und Kanälen														
Kanalnummer	Medium	von KS bis KS Firma / Datum Bericht	Material & Ø	Schadenbeschreibung	Ausführende Arbeiten	Kostenstelle								
15110059	RW	SA G63-01 23 bis KS G63-01 07 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 10.03.2025	FZ Ø200	- 0.05 Fehlende Scherbe / Wandungsteil 10 Uhr, 15 mm der Länge - 0.05 Riss, komplexe Rissbildung 7-10 Uhr, 1 mm - 0.50 Zuschlagstoffe einmengen 5-7 Uhr - 8.48 Fehlende Scherbe / Wandungsteil 5-7 Uhr, 30 mm Länge - 8.49 Anschluss eingespitzt 10 Uhr, 150 mm hoch - 8.49 Anschluss unvollständig eingebunden 10 Uhr - 8.49 Anschluss eintragen 10 Uhr, 5% - 8.29 Rohrprofilwechsel: Kreisprofil, 150 mm hoch	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten - Einlauf wieder offen und einbinden bei 8.49m	Gemeinde								
			15110061	RW	ES G63-01 10 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 10.03.2025	PVC Ø200	- 0.40 Riss radial 12-12 Uhr, 1 mm Rohrprofilwechsel: Kreisprofil, 150 mm hoch	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Röm.-kath. Kirche					
						15112279	RW	110414001 bis Verückierung KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 13.03.2025	FZ Ø120	- 0.25 lose Ablagerungen, Kies 3-9 Uhr, 50%	- Leitung saugen / spülen	Röm.-kath. Kirche		
			15113601	RW	111128023 bis KS G63-01 11 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 10.03.2025				PVC Ø100	- Schacht freilegen - Zustandsaufnahmen durchführen - Renovation nach Angabe Bauleitung	Röm.-kath. Kirche			
									15110056	RW	KS G63-01 16 bis KS G63-01 11 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 10.03.2025	FZ Ø200	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Röm.-kath. Kirche
												15118225	RW	DWS 10031 bis KS G63-01 12 KTV Aufnahmen der GKS Cahenzli AG vom 07.03.2025

LEGENDE		
Renovationsmassnahmen Leitungen:		
<i>Bestehend</i>	Projektiert	
		keine Leitungsrenovationen notwendig
		Leitungsrenovationen gemäss Beschrieb notwendig
		Leitung stilllegen resp. abbrechen
Renovationsmassnahmen Schächte:		
<i>Bestehend</i>	Projektiert	
		keine Schachtrenovationen notwendig
		Schachtrenovationen gemäss Beschrieb notwendig
		Schacht stilllegen resp. abbrechen

Zweili **InfraPlan AG**

Bahnhofplatz 1 | 6370 Stans
041 611 07 60 | [zweili-infra.ch](mailto:kontakt@zweili-infra.ch)
kontakt@zweili-infra.ch

Auftraggeber: Gemeinde Stans, Stansstadterstrasse 18, 6371 Stans

Projektstufe: Vorprojekt

Situation 1:200 – Renovationsmassnahmen

25021 Umgestaltung Friedhof, Wolfenschiessen

Abschnitt 2 - Friedhof Süd

Objektnummer:	25021	Plannummer:	25021 - 242
Datum:	03.10.2025	Gezeichnet:	Charlie Käslin
Format:	60 x 84	Massstab:	1:200

Beschrieb der geplanten resp. auszuführenden Arbeiten bei Leitungen und Kanälen						
Kanalnummer	Medium	von KS bis KS Firma / Datum Bericht	Material & Ø	Schadenbeschreibung	Auszuführende Arbeiten	Kostenstelle
15111418	RW	SA G01-09.02 bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 10.03.2025	PVC Ø200 -0.78 -1.11 -4.50	Fehlende Scherbe/Wandungslst 1 Uhr, 25 mm Fehlende Scherbe/Wandungsteil 11 Uhr, 25mm Fehlende Scherbe/Wandungsteil 12 Uhr, 10mm Rohrmaterialwechsel: Polypropylen Rohrmaterialwechsel: Polymylnickelid	-Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Gemeinde
15112310	RW	KS G01-09.06 bis SA G05-01.01 KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 10.03.2025	PVC Ø150 -1.49 -1.37 -3.26 -14.57 -10.94	Anschluss mit Formstück 2 Uhr, 150 mm Harte Ablagerung 8 Uhr, 1% Harte Ablagerung 3-9 Uhr, 1% Fehlende Scherbe / Wandungsteil 12-3 Uhr Fehlende Scherbe / Wandungsteil 9-12 Uhr Anschluss mit Formstück 12 Uhr	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten - Einlauf wieder öffnen und einbinden bei 1.49m und 14.94m	Gemeinde
15113697	RW	SA 11112802A bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 07.03.2025	FZ Ø120 -0.03 -2.12 -2.72 -15.68 -15.69 -22.43 -23.69 -23.99	Harte Ablagerung 5-8 Uhr, 5% Harte Ablagerung 3 Uhr, 2% Start Harte Ablagerung 3 Uhr, 2% Ende Fehlende Scherbe / Wandungsteil 12-12 Uhr, 20 mm Riss, radial 6-2 Uhr, 2 mm Rohrmaterialwechsel: Kunststoff Fehlende Scherbe / Wandungsteil 4-5 Uhr, 25 mm Harte Ablagerung 6 Uhr, 1%	-Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Gemeinde
15110067	RW	DWS G65-01.01 bis KS G66-01.00 KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 05.03.2025	FZ Ø120 -0.00 -0.35 -1.70	Riss, komplexe Rissbildung 12-12 Uhr, 2 mm Lose Ablagerungen, Kies 6 Uhr Riss, komplexe Rissbildung 12-12 Uhr, 1 mm Riss, komplexe Rissbildung 12-12 Uhr, 1 mm	-Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Röm.-kath. Kirche
15113699	RW	KS 111128022A bis HSK KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 07.03.2025	PVC Ø100 -3.36	Fehlende Scherbe / Wandungsteil 2 Uhr, 30 mm	-Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Röm.-kath. Kirche
15113595	RW	DWS 111128011 bis SA 111128021 KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 07.03.2025	FZ Ø120 -3.21 -4.23	Riss, längs 10 Uhr, 1 mm Harte Ablagerung 9-5 Uhr, 5% Riss, radial 12-12 Uhr, 1 mm	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Röm.-kath. Kirche
15110042	RW	KS 111128022A bis SA 111128022 KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 07.03.2025	FZ Ø100 -1.36 -3.47 -3.48	Lose Ablagerung, Kies 6 Uhr, 2% Anschluss mit Formstück 2 Uhr, 100 mm Drehung einseitig 4 Uhr	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten - Einlauf wieder öffnen und einbinden bei 3.47m	Röm.-kath. Kirche
15113701.1	RW	SA G65-14.01.3 bis KS G65-01.14.2, (KS 1) KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 11.03.2025	FZ Ø120 -1.36 -1.37 -3.48	Lose Ablagerung, Kies 6 Uhr, 2% Anschluss mit Formstück 2 Uhr, 100 mm Drehung einseitig 4 Uhr	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten - von KS G65-14.01.3 zu KS 1 Neu, ca. 9.65 m	Röm.-kath. Kirche
15110048	RW	SA 111128025 bis KS G63-01.16 KTV Aufnahmen der GKS Cehenzl AG vom 10.03.2025	PVC Ø120 -12.91 -19.78	Anschluss mit Formstück 10 Uhr, 120 mm Anschluss mit Formstück 10 Uhr, 120 mm	-Einbau Partliner inkl. Vorarbeiten bei 19.78m	Röm.-kath. Kirche

Beschrieb der geplanten resp. auszuführenden Arbeiten bei Leitungen und Kanälen						
Kanalnummer	Medium	von KS bis KS Firma / Datum Bericht	Material & Ø	Schadenbeschreibung	Auszuführende Arbeiten	Kostenstelle
15113698	RW	SA 111128020 A bis Versickerung KTV Aufnahmen der GKS Cazenhi AG vom 11.03.2025	FZ Ø 120 - 0.00 - 1.16	Riss, radial 12-12 Uhr Verschobene Rohrverbindung	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Rinn, sah. Kiche
15113591	RW	KS G65-01 00 bis SA 111128020 KTV Aufnahmen der GKS Cazenhi AG vom 05.03.2025	FZ Ø 120 - 3.67 - 6.88 - 26.71	Riss, radial 12-12 Uhr, 1mm Riss, radial 12-12 Uhr, 1mm Verschobene Rohrverbindung 6 Uhr, 40 mm	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Rinn, sah. Kiche
15113593	RW	SA 111128020 bis SA 111128020A KTV Aufnahmen der GKS Cazenhi AG vom 07.03.2025	FZ Ø 120 - 0.00 - 0.20 - 10.13 - 11.14 - 12.14	Riss, radial 12-12 Uhr, 2 mm Lose Ablagerung, Kies 5-7 Uhr, 5% Harte Ablagerung 2-4 Uhr, 5% Verschobene Rohrverbindung 3 Uhr Ablagerung 8 Uhr	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten	Rinn, sah. Kiche
15113592	RW	DW 111128009 bis ES 111128020 KTV Aufnahmen der GKS Cazenhi AG vom 07.03.2025	FZ Ø 100 - 0.09 - 0.51 - 0.69 - 3.29	Riss, radial 12-12 Uhr, 4 mm Fehlende Scherbe / Wandungsteil 6 - 8 Uhr, 50 mm Anschluss mit Formstück 2 Uhr, 100 mm Verschobene Rohrverbindung 12 Uhr, 30 mm	- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten - Einlauf wieder öffnen und einbinden bei 0.69m	Rinn, sah. Kiche
15110063	RW	SA G65-01 22 bis SA G65-01 19 KTV Aufnahmen der GKS Cazenhi AG vom 11.03.2025	PVC Ø 100		- Einbau Schlauchliner inkl. Vorarbeiten bis proj. Formstück RW-Leitung (ca. 10.10 m)	Rinn, sah. Kiche

Beschrieb der geplanten resp. auszuführenden Arbeiten bei Schächten							
Schachtnummer	Medium	Schachtprotokoll Firma / Datum Bericht	Schachth-Ø [mm]	Schachttiefe [m]	Schadenbeschreibung	Auszuführende Arbeiten	Kostenstelle
111128021	RW	Schachtprotokoll der GKS Cazenli AG vom 07.03.2025	400	0.30	- viel Kies in Schlammraum - Deckelrahmen lose & ausgebrochen - Schachtwalls gerissen, schlecht verputzt und ausgebrochen - Schachtrohr Fugen mangelhaft, ausgebrochen und gerissen - Tauchbogen fehlt - Anschlüsse schlecht verputzt und ausgebrochen	- Risse ausbilden - Ausbrüche zuputzen - aufräumen Flächenspachtel + Schachtschlämme - ausbilden Ein- und/oder Ausläufe - fehlender Tauchbogen montieren - lose Schachtbackenwerk neu versetzen - reinigen Schacht / absaugen Einlaufschacht	Rinn-kath. Kloche
111128020	RW	Schachtprotokoll der GKS Cazenli AG vom 07.03.2025	400	0.45	- viel Kies in Leitung - Schachtrohr gerissen - Tauchbogen fehlt - Anschlüsse schlecht verputzt	- Risse ausbilden - aufräumen Flächenspachtel + Schachtschlämme - ausbilden Ein- und/oder Ausläufe - fehlender Tauchbogen montieren - reinigen Schacht / absaugen Einlaufschacht	Rinn-kath. Kloche

Beschreibung der geplanten resp. auszuführenden Arbeiten bei Schächten								
Schachtnummer	Medium	Schachtprotokoll Firma / Datum Bericht	Schacht-Ø [mm]	Schachttiefe [m]	Schadenbeschreibung	Auszuführende Arbeiten	Kostenstelle	
111128023	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	1	1	- Schachtabdeckung überdeckt	- zusätzliche Zustandsaufnahmen - Renovation nach Angabe Bauleitung	Rinn-kath. Kirche	
111128025	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	300	400	0,50	- Deckelrahmen lose	- lose Schachtabdeckung neu versetzen	Rinn-kath. Kirche
G63-01.22	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	300	300	0,55	- Deckelrahmen lose	- lose Schachtabdeckung neu versetzen	Rinn-kath. Kirche
G63-01.20	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	400	400	0,52	- Schachtrohr gerissen - Ein- und Auslauf schlecht verputzen	- Risse ausbilden - ausbilden Ein- und/oder Ausläufe	Rinn-kath. Kirche
G63-01.21	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	400	400	0,48	- Anschluss schlecht eingeführt - Auslauf schlecht verputzt	- ausbilden Ausläufe	Rinn-kath. Kirche
G63-01.19	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	400	400	0,47	- Schachthals gerissen und schlecht verputzt - Schachtrohr Fugen mangelhaft und gerissen - Anschluss schlecht eingeführt - Auslauf schlecht verputzt	- Fugen und Risse ausbilden - ausbilden Ausläufe	Rinn-kath. Kirche
G63-01.16	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	1	1	- Schachtabdeckung öffnen nicht möglich	- Schachtabdeckung lösen - zusätzliche Zustandsaufnahmen - Renovation nach Angabe Bauleitung	Rinn-kath. Kirche	
G63-01.17	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 13.03.2025	1	1	- Schachthals gerissen, schlecht verputzt und ausgebrochen - Schachtrohr gerissen und ausgebrochen - Tauchbogen fehlt	- Risse ausbilden - Ausbrüche zuputzen - fehlender Tauchbogen montieren	Rinn-kath. Kirche	
G63-01.18	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	400	400	0,46	- Schachthals gerissen, schlecht verputzt und ausgebrochen - Schachtrohr Fugen mangelhaft, gerissen und ausgebrochen	- Risse ausbilden - Ausbrüche zuputzen - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme	Rinn-kath. Kirche
G63-01.12	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	1	1	- Schachtabdeckung öffnen nicht möglich	- Schachtabdeckung lösen - Zustandsaufnahmen durchführen	Rinn-kath. Kirche	
G63-01.13	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	300	300	0,60	- Schachthals gerissen, schlecht verputzt und ausgebrochen - Schachtrohr gerissen - Einlauf schlecht verputzt	- Risse ausbilden - Ausbrüche zuputzen - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme - ausbilden Einlauf	Rinn-kath. Kirche
G63-01.15	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	300	300/350	0,57	- Deckelrahmen gerissen Schachthals gerissen - Schachtrohr Fugen mangelhaft	- Fugen und Risse ausbilden - defekte Schachtabdeckung ersetzen	Rinn-kath. Kirche
G63-01.14	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	300	300	0,55	- Schachtrohr Fugen mangelhaft und gerissen - Tauchbogen fehlt	- Fugen und Risse ausbilden - fehlender Tauchbogen montieren	Rinn-kath. Kirche
10030	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	300	300	0,47	- Tauchbogen fehlt - Anschlüsse schlecht verputzt	- ausbilden Ein- und/oder Ausläufe - fehlender Tauchbogen montieren	Rinn-kath. Kirche
10031	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	300	300	0,44	- Deckelrahmen gerissen Schachthals gerissen - Schachtrohr ausgebrochen und gerissen - Tauchbogen passt nicht - Anschlüsse schlecht verputzt	- Risse ausbilden - Ausbrüche zuputzen - defekter Tauchbogen montieren	Rinn-kath. Kirche
G01-09.02	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	600	1,50	- Schachthals schlecht verputzt - Schachtrohr Fugen mangelhaft und gerissen - Tauchbogen fehlt - Ein- und Auslauf schlecht verputzt	- Fugen und Risse ausbilden - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme - fehlender Tauchbogen montieren	Gemeinde	
G51-01.01	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	600/600	1,00	- Schachthals schlecht verputzt - Schachtrohr Fugen mangelhaft und gerissen - Auslauf schlecht verputzt	- Fugen und Risse ausbilden - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme - ausbilden Ein- und/oder Ausläufe	Gemeinde	
G01-09.06	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 05.03.2025	1	1,64	- Schachtabdeckung überdeckt	- Schachtabdeckung freilegen und auf OK Terrain höhersetzen - zusätzliche Zustandsaufnahmen - Renovation nach Angabe Bauleitung	Rinn-kath. Kirche	
111128020.A	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	400	0,85	- Tauchbogen fehlt	- fehlender Tauchbogen montieren	Rinn-kath. Kirche	
G63-01.00	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	1	2,07	- Schachthals gerissen, schlecht verputzt und ausgebrochen	- Fugen und Risse ausbilden - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme	Gemeinde	
G63-01.07	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	600/600	1,17	- Bankrott gerissen - Bankett gerissen - Ein- und Auslauf schlecht verputzt	- Risse ausbilden - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme - ausbilden Ein- und/oder Ausläufe	Gemeinde	
G63-01.23	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	600	1,40	- Schachtrohr ausgebrochen - Anschlüsse schlecht verputzt und eingeführt	- Ausbrüche zuputzen - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme - ausbilden Ein- und/oder Ausläufe	Gemeinde	
G63-01.10	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	500/300/600	0,87	- Schachthals gerissen und schlecht verputzt - Schachtrohr Fugen mangelhaft, ausgebrochen und gerissen - Tauchbogen defekt	- Fugen und Risse ausbilden - aufbringen Flächenspachtel + Schachtschlämme - defekter Tauchbogen ersetzen	Rinn-kath. Kirche	
G63-01.11	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	400	0,87	- Bankett mangelhaft	- reprofilierten Bankett	Rinn-kath. Kirche	
110414001	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	300	350/350	0,33	- Schachtrohr ausgebrochen und gerissen	- Risse ausbilden - Ausbrüche zuputzen - reinigen Schacht / absaugen Einlaufschacht	Rinn-kath. Kirche
111128022	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	300	300	0,44	- Schachthals schlecht verputzt - Schachtrohr gerissen	- Risse ausbilden - Ausbrüche zuputzen	Rinn-kath. Kirche
111128022.A	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 07.03.2025	300	300	1	- Schachtdeckel überdeckt	- Schachtabdeckung freilegen - zusätzliche Zustandsaufnahmen - Renovation nach Angabe Bauleitung	Rinn-kath. Kirche
G65-01.31	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	300	300	0,30	- Tauchbogen fehlt - Anschlüsse schlecht verputzt	- ausbilden Ein- und/oder Auslauf - fehlender Tauchbogen montieren	Rinn-kath. Kirche
G65-01.22	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	600	0,60	- Schachtrohr gerissen - Tauchbogen einbetoniert - Anschlüsse schlecht verputzt	- Risse ausbilden - ausbilden ein- und/oder Ausläufe	Rinn-kath. Kirche	
G65-14.01.3	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 28.07.2025	600/600	1,64	- Schachtrohr Fugen mangelhaft - Steigleiter fehlt - Durchlaufarme ausgewaschen - Ein- und Auslauf schlecht verputzt	- Fugen ausbilden - Steigleiter montieren - Durchlaufarme restaurieren - ausbilden Ein- und/oder Auslauf	Rinn-kath. Kirche	
G66-01.00	RW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 05.03.2025	600/600	0,65	- Tauchbogen fehlt - Anschlüsse schlecht verputzt	- ausbilden Ein- und/oder Auslauf - fehlender Tauchbogen montieren	Rinn-kath. Kirche	
G06-02.02	SW	Schachtprotokoll der GKS Czehentl AG vom 10.03.2025	600/600	0,51	- Tauchbogen fehlt - Anschlüsse schlecht verputzt	- notwendige Massnahmen nach Angabe Bauleitung - neuer Einlauf einbauen	Rinn-kath. Kirche	

Werkleitungen:

Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage sämtlicher Werkleitungen bei den betreffenden Werken zu erkundigen und diese mit dem Werkleitungseigentümer an Ort und Stelle zu markieren. Für Werkleitungen, die in den Situationsplänen eingetragen sind, kann in Bezug auf die tatsächliche Lage keine Gewähr übernommen werden.

Die Schadensliste ist nicht abschliessend, die Schächte und Leitungen sind nicht auf deren Dichtheit untersucht worden. Der Einfluss einzelner Schadensbehebungen (z.B. Muffensanierung, Rissanierung mittels Roboter) auf bisher noch nicht sichtbare Mängel (z.B. angrenzende Muffen und dgl.) sind nicht erkennbar.

